

9115



Bedienungsanleitung	Brugsanvisning
Operating Instructions	Návod k obsluze
Mode d'emploi	Kezelési útmutató
Instrucciones de manejo	Manual de instruções
Istruzioni d'uso	Navodila za uporabo
Gebruiksaanwijzing	Kasutusjuhend
Käyttöohje	Instrukcja obsługi
Bruksanvisning	Návod na obsluhu
Brugsanvisning	Kullanım Kılavuzu

Takk for at du har bestemt deg for dette Soehnle Industrial Solutions GmbH-produktet. Produktet er utstyrt med den mest moderne teknikk og er lett å bruke.

Hvis du har spørsmål eller hvis det oppstår problemer med apparatet som ikke er beskrevet i bruksanvisningen, kan du henvende deg til din Soehnle Industrial Solutions GmbH-forhandler eller besøke oss på Internett under www.soehnle-professional.com.

Bruksformål

Soehnle Industrial Solutions GmbH Vekt 9115 er bestemt for å veie materiale. Denne vekten er ikke for kalibreringspliktig ferdsel innenfor EF. Den tilsvarer den modellen som er beskrevet i sertifikatet om typegodkjennelse, og de gjeldende kravene i EF-direktiver 2014/30/EU og 2014/35/EU.

Sikkerhetshenvisninger

Vennligst les informasjonene i bruksanvisningen nøye før apparatet tas i bruk. De inneholder viktige henvisninger for installasjon, formålmessig bruk og vedlikehold av apparatet.

Produsenten er ikke ansvarlig hvis de følgende henvisningene ikke blir fulgt:

Ved bruk av elektriske komponenter med økte sikkerhetskrav skal tilsvarende bestemmelser overholdes.

Arbeider på apparatet må aldri gjennomføres under spenning.

Ved ufagmessig installasjon bortfaller garantiytelsene. Elektriske tilkoblingsbetingelser må stemme overens med de verdiene som er trykket på nettapparatet.

Apparatene er konstruert for bruk i bygninger. Følg tillatte omgivelsestemperaturer for drift (Teknisk informasjon).

Apparatet oppfyller kravene om elektromagnetisk kompatibilitet. Unngå at de maksimumsverdier som er fastlagt i standardene blir overskredet.

Henvend deg til Soehnle Industrial Solutions GmbH kundeservice hvis det oppstår problemer.

Rengjøring

For rengjøring er det nok med en fuktig klut og et vanlig rengjøringsmiddel.

Ikke bruk skuremidler.

Vedlikehold

Vekten trenger ikke noe rutinemessig vedlikehold. Det er imidlertid hensiktsmessig å kontrollere nøyaktigheten med jevne mellomrom. Hvor ofte er avhengig av bruken og vektens tilstand. Hvis du fastslår avvik skal du ta kontakt med forhandleren eller Soehnle Industrial Solutions GmbH kundeservice.

Henvisning

Dette apparatet er radiostøydempet i henhold til gyldig EF-direktiv 2014/30/EU. Ved ekstreme elektrostatiske eller elektromagnetiske innflytelser, f.eks. ved bruk av en radiotelefon eller mobiltelefon i umiddelbar nærhet av vekten, kan displayverdien imidlertid påvirkes. Når forstyrrelsen er over kan produktet igjen brukes til sitt formål, ev. må det kobles inn igjen. Ved permanente elektrostatiske forstyrrelser anbefaler vi at platen jordes.

Apparatet er et måleinstrument. Lufttrekk, vibrasjoner, raske temperaturendringer og sol kan påvirke veieresultatet. Vekten er i overensstemmelse med beskyttelsesklasse IP 65. Unngå høy luftfuktighet, damp, aggressive væsker og sterk skitt.

Garanti – ansvar

I den utstrekning det foreligger en mangel ved den leverte varen som Soehnle Industrial Solutions GmbH er ansvarlig for, er Soehnle Industrial Solutions GmbH berettiget til etter valg å utbedre mangelen eller å levere et annet apparat. Utskiftede deler blir Soehnle Industrial Solutions GmbH eiendom. Hvis feilutbedring eller ny levering mislykkes, gjelder lovbestemmelsene.

Garantitiden er 2 år og begynner med kjøpsdato. Vennligst oppbevar regningen som bevis. I servicetilfelle skal du ta kontakt med forhandleren eller Soehnle Industrial Solutions GmbH-kundeservice.

Det overtas intet ansvar for skader som oppstår av følgende grunner: Uegnet, usakkyndig lagring eller bruk, feilaktig montering eller oppstart ved brukeren eller andre, naturlig slitasje, endring eller inngrep, feilaktig eller skjødesløs behandling, særlig for tung bruk, kjemiske, elektrokjemiske, elektriske innflytelser eller fuktighet, hvis ikke Soehnle Industrial Solutions GmbH har skyld i dette.

Hvis driftsmessige, klimatiske eller andre innflytelser fører til en vesentlig endring av forholdene eller materialtilstanden, bortfaller garantien for feilfri totalfunksjon av apparatene. I den utstrekning Soehnle Industrial Solutions GmbH i det enkelte tilfelle gir garanti, betyr dette at leveringsgjenstanden er fri for mangler i garantitiden.

Oppbevar den originale emballasjen for en eventuell retur.

Bortskaffelse av vekten



Dette produktet skal ikke behandles som normalt avfall, men må avleveres til et mottakssted for gjenvinning av elektriske og elektroniske apparater.

Nærmere informasjon får du ved å henvende det til lokale myndigheter, kommunale avfallsanlegg eller firmaet som solgte deg produktet.

Tekniske data

Veieområde:	6 kg	12 kg	30 kg
Sifferskritt:	1 g	2 g	5 g

Arbeidstemperatur:	5° - 35°C
Maks. luftfuktighet:	95 %
Lagertemperatur:	-15° - 55°C

Hus av livsmedel-plast, plate av edelstål.

Spenningsforsyning: 4 x 1,5 V Mignon AA eller alternativt via nettdel.

Displayfelt




Betjeningstaster

 På-Av-bryter / tarere


 Koble om kg / lb / oz


Igangsettning

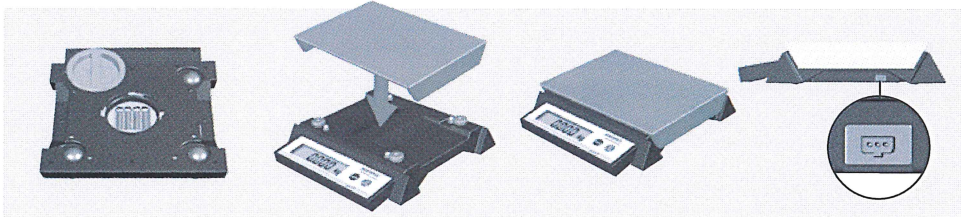

Sett inn batteriene eller stikk inn kontakten for strømapparatet*. Sett plattformen på plass. Still vekten opp på sin plass. Vekten må stå vannrett. Vekten er klar til bruk.

* På vektens side befinner seg boksen for den medleverte nettdelen. Bruk kun en original nettdel. Nettdelen er ikke sikret mot vann og må ikke komme i berøring med vann. Når en bruker oppladbare batterier eller normale batterier i damp og/eller fuktig miljø, må adapter tilkoblingen lukkes med levert plugg.



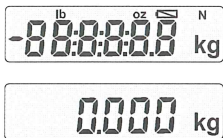Veiling

Slå på vekten.
Displayet viser 888888, deretter 0.000.

Tarere og veie

Still beholderen på vekten.
Trykk tasten 1 gang.
Displayet viser "0.000 N". Legg på det som skal veies.
Trykk tasten igjen.
Vent til displayet viser 0.0.
Tilsett det som nå skal veies. Dette kan gjentages så lenge til
vektens veieevne er nådd.

Visning av den samlede vekt

Ved belastning trykk tasten 1 gang.
Displayet viser 0.000. Ta bort det som var veid.
Totalvekten vises nå med minustegn.

Slå av

Når displayet viser 0.000 trykk på tasten.

Enhetsomstilling

Er til enhver tid mulig. Den enheten som sist ble brukt, blir lagret når
vekten slås av og vises når vekten blir slått.